

YT353100

Temperaturwächter



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	Seite	3
Bedien – und Anzeigeelemente	Seite	4
Beschreibung der Bedienelemente	Seite	5
Menü / Übersicht	Seite	6
Funktionsweisen der Schaltausgänge	Seite	8
Schaltpunkt mit Rückschaltpunkt	Seite	9
Schaltpunkt mit Hysterese	Seite	9
Fensterfunktion mit Schaltpunkt	Seite	10
Fensterfunktion mit Hysterese	Seite	10
Betriebsarten	Seite	11
Programmieren	Seite	12
Parameterliste	Seite	12
Montage und elektrischer Anschluss	Seite	16
Anschluss der PT100-Stensoren	Seite	17
Inbetriebnahme / Betrieb	Seite	18
Werkseinstellungen / Technische Daten	Seite	19
Maßskizzen / Artikelaufstellung	Seite	20

Sicherheitshinweise


Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Produktbeschreibung. Vergewissern Sie sich, dass sich das Produkt uneingeschränkt für die betreffende Applikation eignet.

Die Missachtung von Anwendungshinweisen oder technischen Angaben kann zu Sach- und/oder Personenschäden führen.

Prüfen Sie in allen Applikationen die Verträglichkeit der Produktwerkstoffe.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Bedien- und Anzeigeelemente

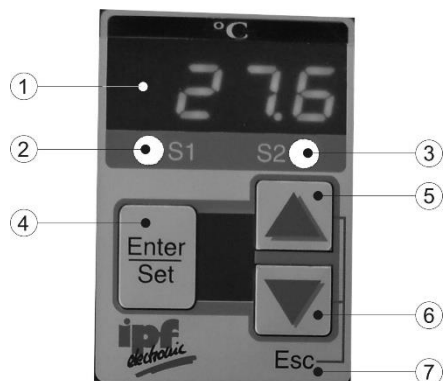

	Bezeichnung	Funktion	Symbol
1	4-stellige Anzeige	Anzeige der Systemtemperatur Parameter, Parameterwerte	
2	LED rot S1	Anzeige des Schaltzustandes von Ausgang 1 <i>Leuchtet, wenn der Schaltausgang durchgeschaltet ist</i>	-
3	LED rot S2	Anzeige des Schaltzustandes von Ausgang 2 <i>Leuchtet, wenn der Schaltausgang durchgeschaltet ist</i>	-
4	Programmiertaste Enter/ Set	Anwahl der Menüs und Parameter Bestätigen und Speichern der Parameter	
5	Pfeiltaste nach oben	Einstellen der Parameterwerte Erhöhen des Wertes <i>(kontinuierlich und schnell bei Dauerdruck, schrittweise bei Einzeldruck)</i>	
6	Pfeiltaste nach unten	Einstellen der Parameterwerte Verringern des Wertes <i>(kontinuierlich und schnell bei Dauerdruck, schrittweise bei Einzeldruck)</i>	
7	Taste ESC	Verlassen der Parameterwerte und Menüs ohne zu speichern / Tastatursperre <i>Pfeil nach oben und Pfeil nach unten Tasten <u>gleichzeitig</u> drücken</i>	

Beschreibung der Bedienelemente

Display

4-stellige leuchtende Anzeige.

Symbolische Darstellungen im weiteren Textverlauf:



Zeigt die aktuelle Systemtemperatur (RUN-Modus) sowie Menünamen, Parameter und Parameterwerte an.



Blinkende Anzeige im RUN-Modus: Störungs-Meldungen (Error).
3 x Blinken im Programmiermodus: Wert wird gespeichert, nachdem Enter/Set gedrückt wurde.



Die Anzeige auf dem Display ist abhängig von verschiedenen programmierten Funktionen. Ist eine dieser Funktionen im erweiterten Menü ausgewählt erscheint die Anzeige im Verlauf des Grundmenüs, ansonsten nicht.

Programmiertaste Enter/Set

Symbol:



Anwahl der Menüs und Untermenüs sowie Bestätigen und Speichern der Parameterwerte.

Kurzes Drücken aus dem RUN-Modus: Aufruf des Grundmenüs.

Pfeiltasten

Symbole:



Erhöhen und Verringern der Parameterwerte sowie auf- und abblättern in den Menüs.

Wird eine der Tasten kontinuierlich gedrückt, erhöht oder verringert sich der Wert im Schnelldurchlauf. Bei individuellem Tastendruck verändert sich der Wert schrittweise.

ESC-Taste

Symbol:



Gleichzeitiges Drücken der Tasten + ergibt die Tastenfunktion ESC.

Mit dieser Funktion gelangt man in den Menüs und Parametern immer um einen Schritt zurück, ohne einen eingestellten Wert zu speichern.

Um alle Menüs und Untermenüs zu verlassen, drücken Sie die Tasten so oft, bis sich das Gerät im RUN-Modus befindet.


Tastatursperre

Wenn sich das Gerät im RUN-Modus befindet und Sie die Tasten + mindestens 5 Sekunden lang gleichzeitig drücken, wird eine Tastatursperre aktiviert. Im Display blinkt der Schriftzug „sLOC“ 3mal. Sie können dann in den Menüs die eingestellten Werte nur noch lesen, nicht mehr verändern.


Die Tastatursperre wird durch nochmaliges Drücken der Tasten + für mindestens 5 Sekunden wieder aufgehoben.

Menü / Übersicht


Ebene 1

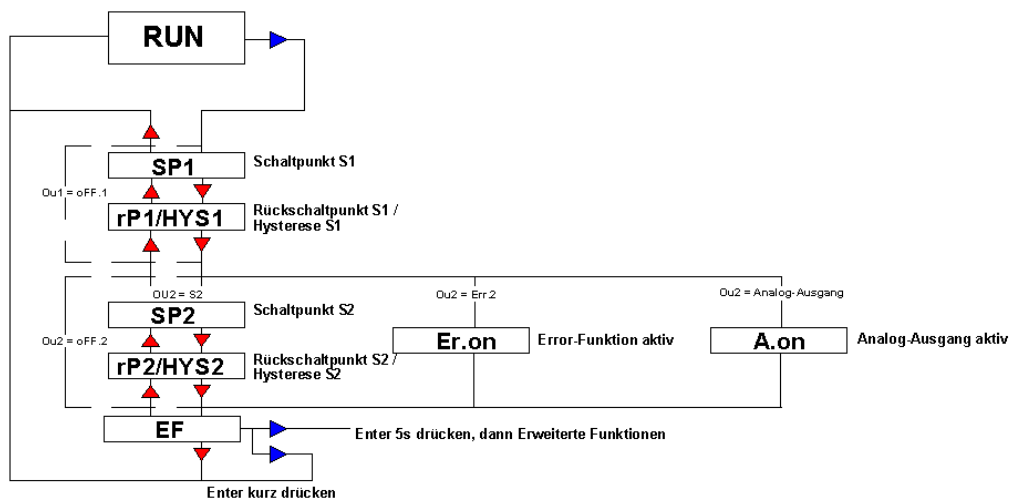

Ebene 2

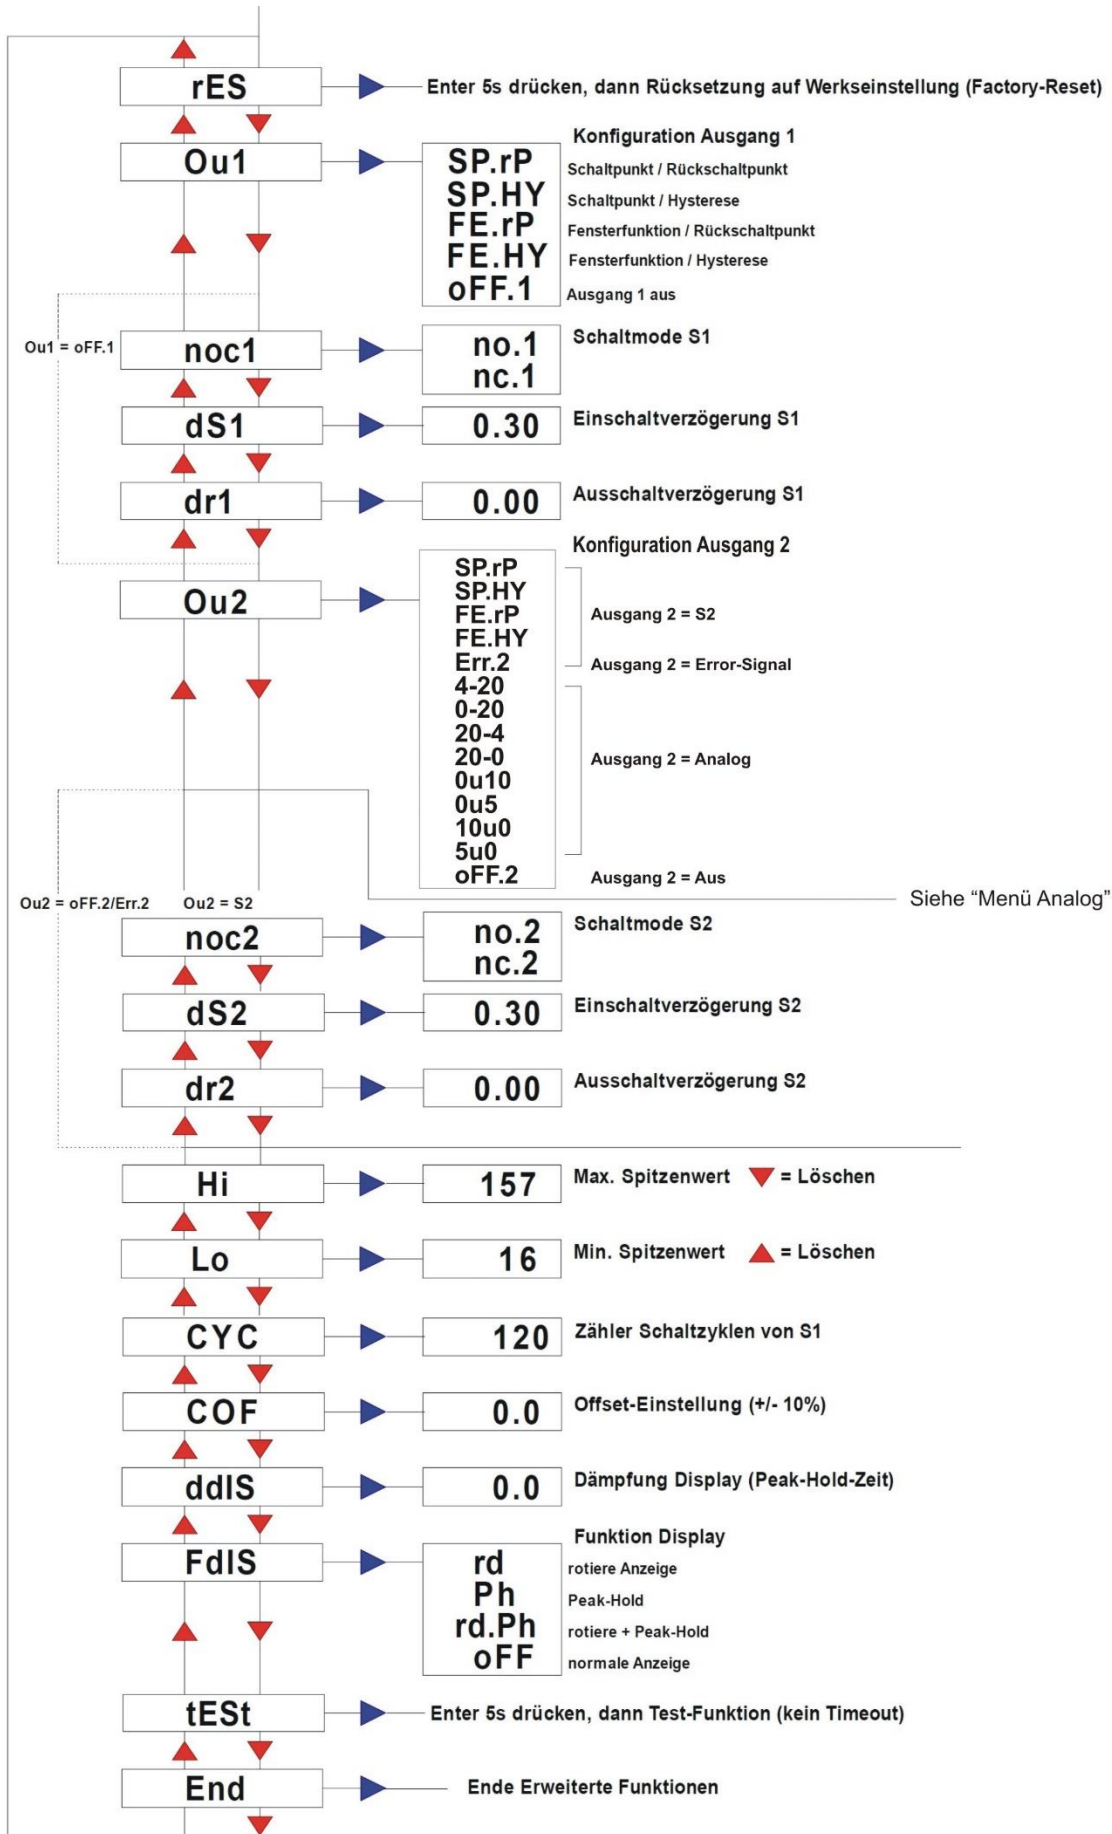

Menü Analog (Nur aktiv, wenn in OU 2 ein Analogsignal gewählt wurde)

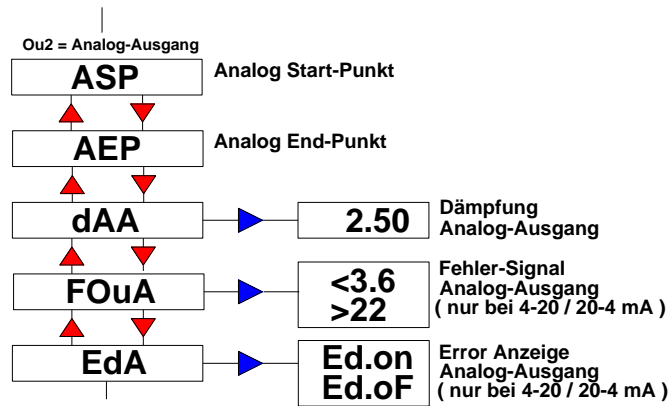

Funktionsweisen der Schaltausgänge

Anmerkungen:

- Die dargestellten Beispiele und Beschreibungen des Schaltausgangs (SP-1) beziehen sich auf die Schaltfunktion „Schließer“ (no). Bei programmierter Schaltfunktion „Öffner“ (nc) kehren sich die Zustände entsprechend um.
- Der Mindestabstand zwischen den Schaltausgängen (SP.1 und rSP.1) ist vom System auf 1% des Temperaturbereiches festgelegt.
- Die kleinste einstellbare Hysterese ist vom System auf 1% des Temperaturbereiches festgelegt.
- Alle Beispiele lassen sich auch auf den Ausgang 2 anwenden, wenn dieser als Schaltausgang (SP-2) programmiert ist.

Betriebsarten

RUN-Modus

Normaler Arbeitsbetrieb.

Nach Anlegen der Betriebsspannung befindet sich das Gerät im RUN-Modus. Der Temperaturwächter führt seine Überwachungsfunktion nach den eingestellten Parametern aus und schaltet die Ausgänge oder gibt ein Analogsignal aus. Auf dem Display erscheint die aktuelle Systemtemperatur und die roten LED signalisieren die Schaltzustände der Ausgänge.

Grundmenü

Anzeige und Einstellen der Schaltpunkte, Rückschaltpunkte oder der Hysterese.

Durch kurzen Druck auf die Taste *Enter/Set* lässt sich das Grundmenü aufrufen. Der Arbeitsbetrieb bleibt intern erhalten. Die Parameterwerte können abgelesen und eingestellt werden.

Kurzer Druck auf die Taste *Pfeil n. unten* blättert durch die einstellbaren Parameter.

Kurzer Druck auf die Taste *Enter/Set* zeigt den eingestellten Parameterwert.

Kurzer Druck auf die Taste *Pfeil n. oben* oder *Pfeil n. unten* ändert schrittweise den Wert und langes Drücken ändert den Wert schnell. Durch Druck auf die Taste *Enter/Set* blinkt die Anzeige dreimal und der geänderte Wert wird gespeichert.

Das Gerät arbeitet jetzt mit dem neu eingestellten Wert.

Zurückkehren in den RUN-Modus: Drücken der Taste *ESC*.

Erweitertes Menü/ Programmiermodus

Einstellen der Parameter und Programmieren der Grundfunktionen.

Das Gerät geht in den Programmiermodus, wenn im Grundmenü der Punkt „EF“ eingestellt ist und die *Enter/Set* Taste länger als 5s gedrückt wird.

Der Arbeitsbetrieb bleibt auch intern erhalten.






Kurzer Druck auf die Tasten *Pfeil n. oben* oder *Pfeil n. unten* blättert durch die einstellbaren Parameter.

Kurzer Druck auf die Taste *Enter/Set* zeigt den eingestellten Parameterwert.

Kurzer Druck auf die Taste *Pfeil n. oben* oder *Pfeil n. unten* ändert schrittweise den Wert und langes Drücken ändert den Wert schnell. Durch Druck auf die Taste *Enter/Set* blinkt die Anzeige dreimal und der geänderte Wert wird gespeichert.

Das Gerät arbeitet jetzt mit dem neu eingestellten Wert.



Zurückkehren in den RUN-Modus: Mehrmaliges Drücken der Taste *ESC*.

Programmieren		
Taste	Anzeige	Beschreibung
 1X	SP1	Drücken Sie die Taste Enter/Set kurz zum Einstieg in das Grundmenü. Drücken Sie die Taste Enter/Set erneut. Der aktuelle Wert für den Schaltpunkt S1 wird angezeigt.* Stellen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ein. Quittieren Sie den Wert mit Enter/Set.
 1X	rP1 / HYS1	Drücken Sie die Taste Enter/Set. Der aktuelle Wert für den Rückschaltpunkt S1 bzw. die Hysterese wird angezeigt.* Stellen Sie den gewünschten Wert mit den Pfeiltasten ein. Quittieren Sie den Wert mit Enter/Set.
 1X		Ausgang 2 ist Analogausgang: A.On Ausgang 2 ist Schaltausgang: SP2 / rP2 bzw. HYS2 . Änderungen sind wie oben beschrieben möglich. Ausgang 2 ist Error-Signal: Er.On Wenn die Ausgänge abgeschaltet sind, erscheint sofort EF .
 1X	EF	Drücken Sie Enter/Set oder  kurz, um in den RUN Modus zu gelangen. Halten Sie Enter/Set mindestens 5s lang gedrückt um die erweiterten Funktionen aufzurufen. Solange Sie die Taste gedrückt halten, blinkt ein Punkt rechts im Display. Änderungen in den einzelnen Menüpunkten erfolgen wie oben beschrieben. Die einzelnen Menüpunkte entnehmen Sie der Parameterliste.

*Ein blinkender Punkt rechts im Display zeigt an, dass der Wert verändert werden kann.
Nach dem Quittieren des Wertes blinkt der Anzeigewert 3 mal.

Parameterliste	
SP1	Schaltpunkt S1
HYS1 / rP1	Hysterese S1 / Rückschaltpunkt S1
SP2	Schaltpunkt S2
HYS2 / rP2	Hysterese S2 / Rückschaltpunkt S2
EF	Dieser Menüpunkt enthält ein Untermenü mit weiteren Parametern. Halten Sie die Enter/Set Taste 5s lang gedrückt um Zugang zu diesen Parametern zu erhalten.
rES	Reset (Rücksetzung auf Werkseinstellung) Um den Reset durchzuführen, halten Sie die Enter/Set Taste 5s lang gedrückt. Das Gerät schaltet danach automatisch in den Run-Modus.

<p>PtCo</p>	<p>Konfiguration für PT100-Sensoren: 2-4.L Anschluss von 2- bzw. 4-Leiter-Sensoren 3.L Anschluss von 3-Leiter-Sensoren Diese Konfiguration ist nur direkt am YT35 programmierbar!!</p>
<p>Ou 1</p>	<p>Konfiguration Ausgang 1: Sie können zwischen 4 Schaltfunktionen wählen: SP.HY Schaltpunkt/ Hysterese SP.rP Schaltpunkt/ Rückschaltpunkt FE.HY Fensterfunktion / Hysterese FE. rP Fensterfunktion/ Rückschaltpunkt oFF.1 Ausgang 1 aus</p>
<p>noc 1</p>	<p><i>noc 1 ist nur aktiv, wenn unter Ou 1 eine Schaltfunktion gewählt wurde.</i> Funktion des Schaltausgangs S1: no.1 (Schließer) nc.1 (Öffner)</p>
<p>ds 1</p>	<p><i>ds 1 ist nur aktiv, wenn unter Ou 1 eine Schaltfunktion gewählt wurde.</i> Einschaltverzögerung S1</p>
<p>dr 1</p>	<p><i>dr 1 ist nur aktiv, wenn unter Ou 1 eine Schaltfunktion gewählt wurde.</i> Ausschaltverzögerung S1</p>
<p>Ou 2</p>	<p>Konfiguration Ausgang 2: Sie können zwischen 4 Schaltfunktionen, dem Fehlersignal oder 4 Analogfunktionen wählen: SP.HY Schaltpunkt/ Hysterese SP.rP Schaltpunkt/ Rückschaltpunkt FE.HY Fensterfunktion / Hysterese FE. rP Fensterfunktion/ Rückschaltpunkt Err. 2 Error Signal 4-20 Analogsignal 4-20mA 0-20 Analogsignal 0-20mA 20-4 Analogsignal 20-4mA 20-0 Analogsignal 20-4mA 0u10 Analogsignal 0-10V 0u5 Analogsignal 0-5V 10u0 Analogsignal 10-0V 5u0 Analogsignal 5-0V oFF.2 Ausgang 2 aus</p>
<p>ASP</p>	<p><i>ASP ist nur aktiv, wenn unter Ou 2 ein Analogsignal gewählt wurde.</i> Analogstartpunkt: Unterer Messwert (niedrige Temperatur), bei dem das Analogsignal startet.</p>

AEP	<i>AEP ist nur aktiv, wenn unter Ou 2 ein Analogsignal gewählt wurde.</i> Analogendpunkt: Oberer Messwert (hohe Temperatur), bei dem das Analogsignal endet. Hinweis: Der minimale Bereich zwischen Analogstart- und Analogendpunkt beträgt bei 20% des Messbereiches.
dAA	<i>dAA ist nur aktiv, wenn unter Ou 2 ein Analogsignal gewählt wurde.</i> Dämpfung für den Analogausgang Mit dieser Funktion lassen sich Temperaturspitzen von kurzer Dauer oder hoher Frequenz herausfiltern. dAA-Wert = Ansprechzeit zwischen Temperaturänderung und Änderung des Analogsignals in Sekunden.
FOUA	<i>FOUA ist nur aktiv, wenn unter OU 2 ein Analogsignal gewählt wurde</i> Fehlersignal des Analogausgangs. Der Analogausgang liefert ein Signal <3,6mA oder >22mA (nur bei 4-20mA/ 20-4mA)
EdA	Error Anzeige des Analogausgangs (nur bei 4-20mA/ 20-4mA)
noc 2	<i>noc 2 ist nur aktiv, wenn unter Ou 2 eine Schaltfunktion gewählt wurde.</i> Funktion des Schaltausgangs S2: no.2 (Schließer) nc.2 (Öffner)
dS 2	<i>dS 2 ist nur aktiv, wenn unter Ou 2 eine Schaltfunktion gewählt wurde.</i> Einschaltverzögerung S2
dr 2	<i>dr 2 ist nur aktiv, wenn unter Ou 2 eine Schaltfunktion gewählt wurde.</i> Ausschaltverzögerung S2
HI	Maximalwertspeicher. Anzeige der höchsten gemessenen Temperatur.  = Löschen des Speichers
LO	Minimalwertspeicher. Anzeige des niedrigsten gemessenen Temperatur.  = Löschen des Speichers
CYC	Zähler Schaltzyklen von S1
COF	Nullpunkt-Kalibrierung Der interne Messwert (Arbeitswert des Sensors) wird gegenüber dem realen Messwert verschoben. Einstellbereich: +/-10% der Messspanne .

ddIS	Dämpfung Display (Peak-Hold-Zeit)
FdIS	<p>Funktion Display:</p> <p>rd rotiere Anzeige</p> <p>Ph Peak-Hold. kurzzeitig festgehaltene Anzeige von Temperaturspitzen</p> <p>Rd. Ph rotiere Anzeige + Peak Hold</p> <p>oFF normale Anzeige</p>
tEST	<p>Enter/Set 5s drücken, dann Test-Funktion (kein Timeout)</p> <p>Mit der Test Funktion lassen sich alle eingestellten Parameter überprüfen, ohne dass die Temperatur verändert wird. Die Anzeige startet mit der aktuell anliegenden Temperatur. Durch Betätigen der Pfeiltasten kann die Anzeige erhöht oder erniedrigt werden. Alle Parameter verhalten sich so, als ob die tatsächliche Temperatur steigen oder fallen würde.</p> <p>Der Testmodus kann mit ESC verlassen werden.</p> <p>Der Anzeigebereich im Testmodus beträgt -40 ... +300°C.</p>
END	<p>Ende erweiterte Funktion</p> <p>Um wieder in den Run-Modus zu gelangen, drücken Sie die Enter/Set Taste zweimal.</p>


Die Geräte sind mit einer optischen Schnittstelle ausgerüstet, über die eine Verbindung zu einem PC erstellt werden kann. Das erforderliche Schnittstellenkabel und die Windows-Software sind unter der Artikelnummer AD000011 erhältlich.

Mithilfe dieser Software können sämtliche in dieser Anleitung beschriebenen Einstellungen über den PC erfolgen.

Montage und elektrischer Anschluss

Zur Wandmontage können Sie eine Befestigungsschelle unter der Artikelnummer AY000060 bestellen. Nach der mechanischen Befestigung lässt sich die Anzeige um maximal 350° drehen, um sie in Blickrichtung des Maschinenbedieners auszurichten.

Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden. Befolgen Sie die nationalen und internationalen Vorschriften zu Errichtung elektrotechnischer Anlagen. Spannungsversorgung nach EN50178. Schalten Sie die Anlage spannungsfrei und schließen Sie das Gerät folgendermaßen an:

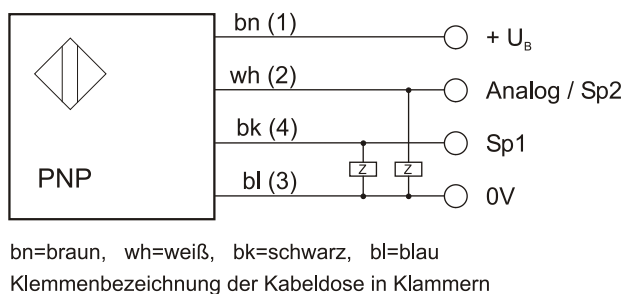


Hinweis: Verwenden Sie eine abgeschirmte Kabeldose (z.B. VK205321), um eventuelle Störeinkopplungen zu vermeiden.

Anschluss der PT 100-Sensoren


Der Anschluss eines Widerstandsthermometers erfolgt geräteseitig über eine M12-Dose. PT100-Sensoren in 4-Draht-Technik mit integriertem M12-Stecker können direkt oder über ein Anschlusskabel (z.B. VK030F25) mit dem Wächter verbunden werden.

Verwenden Sie für PT-100-Sensoren mit Festkabel einen M12-Stecker (z.B. VK003028). Je nach Ausführung müssen die Anschluss-PINs, wie unten dargestellt, gebrückt werden.


2-Draht

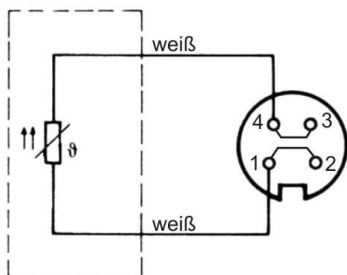

3-Draht

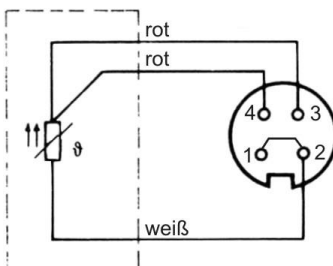

4-Draht

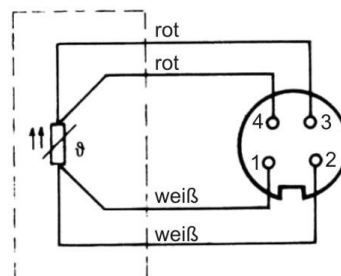

Inbetriebnahme / Betrieb

Prüfen Sie nach Montage, elektrischem Anschluss und Programmierung, ob das Gerät sicher funktioniert.

Störanzeigen während des Betriebs

Anzeige	Ursachen	Auswirkungen auf Ausgänge	Ursachen Behebung
OL	Überlast Messbereichs-Überschreitung > 368°C		Temperatur begrenzen
UL	Unterlast Messbereichs-Unterschreitung		
SC1	Kurzschluss S1	Analogausgang = Störungssignal*	-Verkabelung prüfen -Schaltlast S1 prüfen
SC2	Kurzschluss S2	Analogausgang = Störungssignal*	-Verkabelung prüfen -Schaltlast S2 prüfen.
SC	Kurzschluss S1 und S2	Analogausgang = Störungssignal*	-Verkabelung prüfen -Schaltlast prüfen
ERR	Sensor defekt, interner Fehler	-S1 und S2 ist ausgeschaltet - Analogausgang = Störungssignal *	Hersteller kontaktieren
AO	Bei Auswahl Stromausgang: Analog-Ausgang offen Bei Auswahl Spannungsausgang: Kurzschluss oder Spannung angelegt.		-Verkabelung prüfen -Bürden-Widerstand prüfen. Hinweis: Wird die Meldung nicht gewünscht, kann im Menüpunkt EdA auf Ed.oF geschaltet werden.

* Störungssignal des Analogausgangs nur, wenn unter Ou2 ein Analogsignal (4-20mA oder 20-4mA) gewählt wurde.


Das Störungs-Signal (< 3,6mA oder >22mA) ist im Menüpunkt FOuA einstellbar.

Werkseinstellungen	
OU 1	SP.rP
OU 2	4 - 20
SP 1	130°C
rP 1	-17,3°C
SP 2	215°C
rP 2	-17,3°C

Technische Daten

Temperaturbereich [°C]	-40 ... +300°C
Temperaturerfassung	Widerstandsthermometer PT100 (2-, 3- oder 4-Leiter)
Betriebsspannung U_B	12 ... 32V DC, verpolungssicher (15 ... 32V DC, wenn Betrieb mit Spannungsausgang)
Spannungsabfall	< 2V
Stromaufnahme	< 60mA
Schaltausgänge	2 x pnp-schaltend, no/nc 1A kurzschlussfest
Verzögerungszeit	0 ... 20s, Einschalt- und Ausschaltverzögerung getrennt einstellbar
Einstellbereich Schaltpunkt	1 ... 100% vom Endwert
Rückschaltpunkt	0 ... 99% vom Endwert
Schaltfrequenz	max. 125Hz
Reproduzierbarkeit	< ±0,1% vom Endwert
Stromausgang	0/4 ... 20mA, 20 ... 0/4mA, Start- und Endpunkt wählbar
Bürde	max. $R_L [\Omega] = (U_B - 8V) / 20mA$
Spannungsausgang	0 ... 5/10V, 5/10 ... 0V, Start- und Endpunkt wählbar
Bürde	min. 5k Ω
Fehlererkennung	Analogausgang bei Leitungsbruch (Strom) bzw. Kurzschluss (Spannung, ab 1V)
Anstiegszeit	5ms (10% ... 90% vom Endwert)
Dämpfung	0 ... 20s, einstellbar
Linearitätsabweichung	max. ±0,25% vom Endwert
Systemtemperatur-Anzeige	4 x 7 Segment LED-Anzeige
Anzeigendämpfung	0 ... 20s, einstellbar
Schaltfunktionsanzeige	2 x LED rot
Betriebstemperatur	-20°C ... +80°C
Anschluss des PT100	M12-Kabeldose, 4polig, mit drehbarem Überwurf
Gehäusewerkstoff	PA6.6, Polyester
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Elektrischer Anschluss	M12 Stecker 4-polig
Optische Schnittstelle	9600 Baud, über Opto-Adapter an USB-Port

Maßskizze

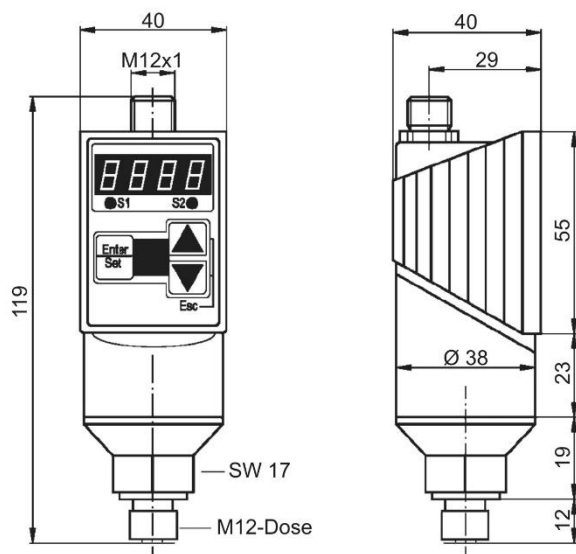

Artikelaufstellung

artikel-nr	bau-form	bemerkung	gehäuse	spannung	ausgang	strom	anschluss
YT353100	35	-40 ... +300°C	Polyester/ Ms vern	12-32V DC	pnp,no/nc, analog	2x1A	M12- Stckr4pol
AY000060		Zubehör	Befestigungsschelle				
AD000011		Zubehör	opt. Schnittstelle		Anschluss USB, Software		1,5m Kabel

Ersterstellung 18.03.2009

Überarbeitung 02.07.2009

Überarbeitung 15.09.2009

Überarbeitung 01.02.2010 (interne Software 4.13, Zykluszähler für SP1)

Überarbeitung 10.02.2016 (Ergänzung Analogausgang 0-10V)